


Come collegare il Meter monofase Acrel alle Stazioni di Ricarica monofase:

1. Collegare il cavo di fase, proveniente dal Contatore di Rete, sul terminale di ingresso del Meter con scritto **L**;
2. collegare il terminale di fase con scritto **L'** in uscita dal Meter, al Quadro Elettrico della Utente.
3. collegare il cavo del Neutro in entrata al Meter in uno dei due terminali con scritto **N**;
4. collegare il cavo del Neutro in uscita dal Meter nell'altro terminale **N** rimasto vuoto;
5. per la comunicazione collegare il cavo **RS485**, proveniente dalla Stazione di Ricarica come segue:
 - a. Su terminale "21" del Meter connettere il filo proveniente da terminale "A" della Stazione di Ricarica.
 - b. Su terminale "22" del Meter connettere il filo proveniente da terminale "B" della Stazione di Ricarica.

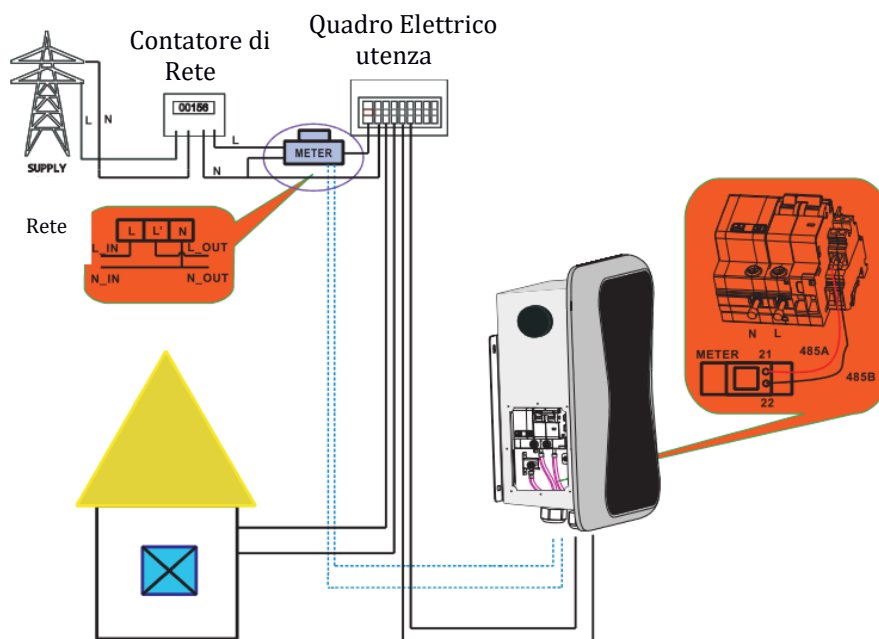

6. Una volta connesso il Meter entrare nel web server `://192.168.1.5:8080`
Password:12345678
Modificare la voce "External Power Simpling Wiring" e immettere "1".

| | |
|---|---|
| External Power Smping Wiring(0:CT 1:PowerMeter): | 1 |
|---|---|

Infine cliccare sul pulsante "Set and Reebot".